

TDX/TDH800 Pal-guide STV-Mux1 förändring

**Samt ny soft 4.9.1.41317 som löser TextTV
bortfall (regionalt fel) för SVT1 och SVT2 när
kanalerna hämtas från T-mux1 till pal-out**



Under utgångar-pal
Välj berörda SVT-
kanaler från T-mux1.
Gör denna inställning
på samtliga
utgångar/kanaler från
mux1. SVT1, SVT2,
Kunskap, 24/Barn om
de sänds ut i pal

Ny soft finns för SVT-
text som faller bort
periodiskt. Uppdatera
till vår nya mjukvara
4.9.1.41317 Bocka i
Text-fel återställning
för SVT1 och SVT2,
bekräfta och applicera

TRIAX TDX Service Tool

ADMIN. LOGGA UT

APPLICERA

System Ingång CA **Utgångar** Nätverk Kanallista Tjänster

Home > Utgångar > PAL Utgångsinställningar

PAL UTGÅNGSINSTÄLLNINGAR
(Main unit - slot 1 - Output 2)

Färg system: PAL System: B/G Kanal: S35 (415250) Main unit. Frekvens (KHz): 415250

Kanalseparation: 8 MHz Välj ingång: Tjänster... RF nivåkorrigering: +1.5 dB Audio Sub Carrier Attenuation: 0 dB

☒ Använd alternativa decoder settings

Bildförhållande: Ignore Huvud ljudspråk: SE Alternativt ljudspråk: EN

Audio system: NICAM Stereo Audio nivåkorrigering: 0 dB

Huvud textningsspråk: SE Alternativt textningsspråk: EN Föredragen undertextningstyp: Av Undertexter offset (pixlar):

☐ Inaktivera teletext

☒ Aktivera text-tv och text-tv textnings felåterställning. (Varning: Utgången startas om varje gång felåterställningen utlöses)

☐ Stäng av PCR läsning

Reset av modul Bekräfta val

STATUS INFORMATION
Status: OK; SW-version: 4.9.1.41317;



Länk till soft
4.9.1.41317
[https://1drv.ms/u/s!
AkLA5vJiLSMShTy5
odcZu6VPScB1?e=T
ACfom](https://1drv.ms/u/s!AkLA5vJiLSMShTy5odcZu6VPScB1?e=TACfom)

Lars Lundin
lu@triaux.com
070-6680555

